



INSTRUKCJA OBSŁUGI
AKUMULATOROWEJ PIŁY TARCZOWEJ
(CORDLESS CIRCULAR SAW MANUAL)

AKU-5000P



www.adlernarzedzia.pl


UWAGA

PRZECZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM WSZYSTKIE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYWANIA I KONSERWACJI NARZĘDZIA.

NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE URZĄDZENIA I UTRATĘ GWARANCJI, MOŻE TAKŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE CIAŁA LUB MIENIA.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone.
2. Nie używaj elektronarzędzi w środowisku zagrożonym wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłu. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
3. Korzystaj z urządzenia z daleka od dzieci i osób postronnych.
4. Zawsze stosuj oryginalną baterię do elektronarzędzi, nie modyfikuj wtyczek i połączeń elektrycznych.
5. Unikaj kontaktu z uziemionymi przedmiotami tj. grzejnikami, piekarnikami, lodówkami i innymi narzędziami pod napięciem.
6. Nie narażaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci.
7. Używaj tylko sprawnej ładowarki. Dla bezpieczeństwa ładuj baterię tylko wewnątrz pomieszczeń.
8. Nie używaj narzędzi, gdy jesteś zmęczony, pod wpływem leków lub używek.
9. Używaj artykułów ochrony osobistej, w szczególności: okularów ochronnych, ochrony słuchu i rękawic ochronnych. Podczas pracy szlifierką używaj dodatkowo masek chroniących drogi oddechowe. Nie noś luźnej odzieży i biżuterii. Nie pracuj z rozpuszczonymi długimi włosami. Luźna odzież lub rozpuszczone włosy mogą zaplątać się w ruchome części narzędzia i spowodować uszkodzenia.
10. Unikaj przypadkowego uruchomienia narzędzia.
11. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej przed podłączeniem baterii lub przed wymianą akcesoriów w narzędziu.
12. Trzymaj narzędzia pewnie, najlepiej dwoma rękami.

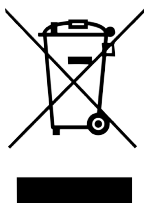


Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych ani baterii razem z odpadami z gospodarstwa domowego!

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory zgodnie z dyrektywami europejskimi i przepisami krajowymi muszą być zebrane osobno i poddane recyklingowi przez odpowiednie placówki.

DODATKOWE INSTRUKCJE DLA PIŁ



1. Trzymaj ręce z daleka od obszaru cięcia i tarczy. Prawidłowy bezpieczny chwyt piły to jedna ręka na rękojeści głównej, a druga na dodatkowym przednim uchwycie lub obudowie silnika.
2. Nie sięgaj ręką pod cięty materiał, osłona tarczy nie chroni od spodu.
3. Wyreguluj prawidłowo głębokość cięcia, z ciętego materiału nie powinien wystawać więcej niż ząb tarczy.
4. Nigdy nie trzymaj ciętego materiału w dłoniach ani nie opieraj o nogę. Cięty materiał musi być zabezpieczony na stabilnej platformie.

Rysunek nr 1 ilustruje prawidłowe zabezpieczenie materiału i właściwy chwyt piły.

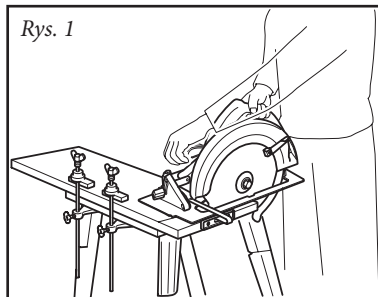


5. Aby poprawić precyzję cięcia i zapobiegać zablokowaniu tarczy, używaj prowadnicy.
6. Używaj tylko tarcz właściwego rozmiaru i o odpowiednim otworze montażowym. Nie używaj tarcz do szlifowania.
7. Nie używaj uszkodzonej nakrętki i śruby mocującej tarczę.
8. Przed cięciem sprawdź, czy dolna osłona tarczy działa prawidłowo.
9. Nie odciągaj ręcznie dolnej osłony tarczy, powinna ona działać automatycznie; wyjątkiem są: wycinanie otworów w materiale oraz cięcia złożone.
10. Sprawdź czy dolna osłona tarczy całkowicie osłania tarczę przed odłożeniem narzędzia. Nie chronione obracające się ostrze tarczy odrzuci piłę do tyłu.
11. Przed cięciem drewnianych elementów sprawdź i usuń wszystkie gwoździe. Gwóźdź może uszkodzić tarczę przeznaczoną do cięcia drewna lub zablokuje pracującą piłę, co może być bardzo niebezpieczne.

12. Opieraj szerszą część stopy piły na materiale dobrze podpartym (Rys. 2), nie na części która odpadnie po wykonaniu cięcia (Rys. 3). Jeżeli cięty element jest mały, unieruchom go ścisłkami stolarskimi (Rys. 1). Nie próbuj trzymać małych elementów w rękach.

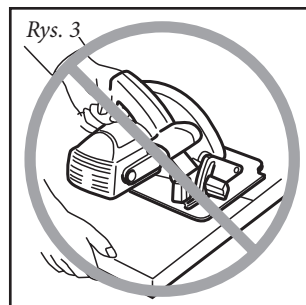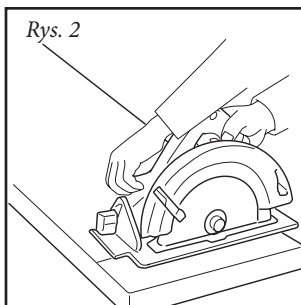

13. Nie używaj siły, aby przyspieszyć cięcie, pozwól piłę ciąć materiał swoim tempem. Jest to szczególnie ważne podczas cięcia np. marmuru, ceramiki, mokrego, obrabianego ciśnieniowo lub drewna z sękami.

14. Nie wykonuj cięć piłą umieszczoną do góry nogami w imadle (Rys. 4). Jest to bardzo niebezpieczne i może spowodować poważne wypadki.


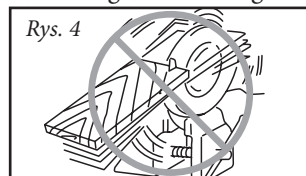


15. Niektóre materiały mogą zawierać toksyczne chemikalia. Stosuj odpowiednie zabezpieczenia aby uniknąć wdychania pyłu i kontaktu z oczami i skórą. Sprawdź dokładnie dane bezpieczeństwa dostawcy materiału.


PODCZAS PRACY PIŁĄ TARCZOWĄ MOŻE WYSTĄPIĆ BARDZO NIEBEZPIECZNA ZJAWISKO ODRZUTU.

Odrzut jest nagłą niekontrolowaną reakcją która może być spowodowana zaczepieniem lub zablokowaniem tarczy. Może spowodować niekontrolowane wyskoczenie tarczy piły z ciętego materiału w stronę operatora. Tarcza podczas zablokowania może pęknąć. Możliwym niepożądanym skutkiem odrzutu można zapobiec, stosując poniższe środki zapobiegawcze:

1. Utrzymuj pewny chwyt narzędzia, ustaw się z jednej lub drugiej strony tarczy, ale nigdy w linii za pracującą tarczą. Ustaw ramiona tak, aby być w stanie zachować maksymalną kontrolę nad narzędziem podczas odrzutu. Zawsze trzymaj piłę oburącz.
2. Jeżeli zaobserwujesz, że tarcza zaczyna się blokować, puść spust i trzymaj piłę w bezruchu aż do momentu całkowitego zatrzymania tarczy. Próba wyciągnięcia pracującej piły z ciętego materiału może spowodować odrzut.
3. Przed wznowieniem przerwanej pracy, upewnij się czy zęby tarczy nie stykają się z materiałem, może to spowodować odrzut po ponownym uruchomieniu piły.
4. Podpieraj duże panele w kilku miejscach po obu stronach linii cięcia (Rys. 5). Nieprawidłowe podparcie (Rys. 6) może spowodować osunięcie się ciętego materiału, zablokowanie tarczy i odrzut piły.
5. Nie używaj stępionych lub uszkodzonych tarcz. Tępa tarcza wykonuje zbyt wąskie nacięcia, powoduje zwiększone tarcie, blokowanie tarczy i możliwy odrzut.
6. Upewnij się, czy dźwignie blokady głębokości cięcia i ukosowania są dobrze dociśnięte. Jeżeli ustawienia zmienią się w trakcie cięcia spowoduje to niebezpieczne zablokowanie lub uszkodzenie tarczy.

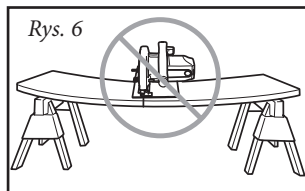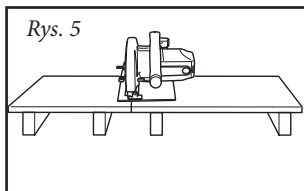

BUDOWA NARZĘDZIA

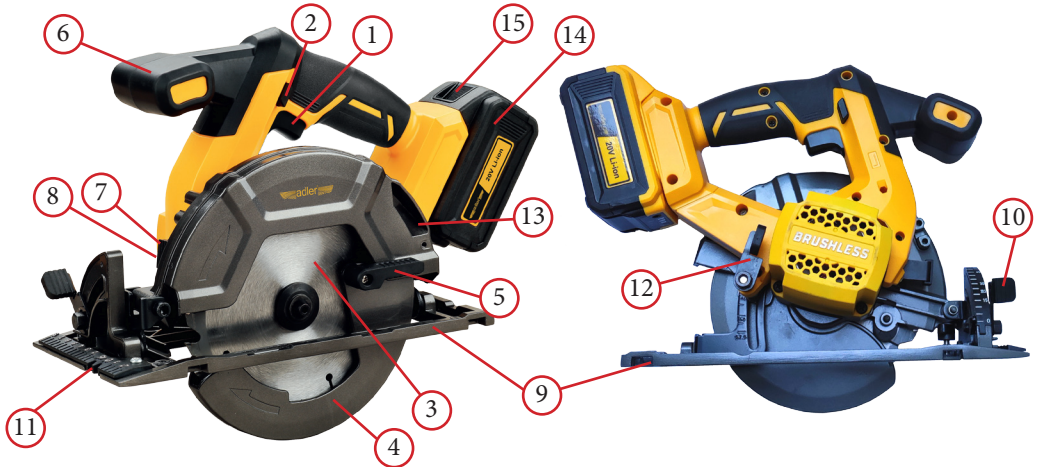

Legenda:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Przycisk spustowy | 9. Stopa piły |
| 2. Blokada spustu | 10. Dźwignia prowadnicy ukosowania |
| 3. Tarcza | 11. Prowadnica linii cięcia |
| 4. Osłona tarczy | 12. Dźwignia prowadnicy głębokości cięcia |
| 5. Dźwignia osłony tarczy | 13. Otwór wylotowy pyłu (trocin) |
| 6. Przednia rękojeść | 14. Bateria 20V-4Ah |
| 7. Przycisk blokady wrzeciona | 15. Przycisk blokujący baterię |
| 8. Dioda LED | |


DANE TECHNICZNE

Bateria	20V Li-jon 4Ah	
Średnica tarczy	165 mm	
Średnica otworu tarczy	20 mm	
Obroty bez obciążenia	5000 rpm	
Możliwość ukosowania	50°	
Max. grubość materiału	drewno	57 mm
	marmur	25 mm
Max. grubość materiału pod kątem 90°	57 mm (drewno)	
Max. grubość materiału pod kątem 45°	41 mm (drewno)	
Czas ładowania	2h	
Waga netto	2,7 kg	
Waga brutto	4,5 kg	

FUNKCJE PIŁY

I. Przycisk spustowy (1).


Aby uniknąć przypadkowego wciśnięcia przycisku spustowego (Rys. 7-1) zastosowano blokadę spustu (Rys. 7-2). Aby uruchomić piłę, najpierw należy przesunąć blokadę w lewo lub prawo i dopiero wtedy wcisnąć przycisk spustowy. Aby zatrzymać piłę, należy puścić przycisk spustowy.

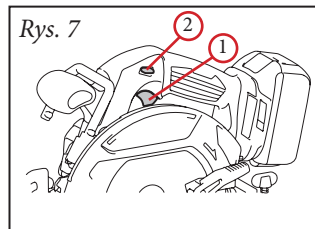

Piła posiada dodatkowo funkcję łagodnego startu; urządzenie krótko po uruchomieniu pracuje ze zmniejszoną prędkością, dzięki czemu nie jest wyczuwalne początkowe szarpnięcie.

II. Regulacja głębokości cięcia (12).

Aby zmienić głębokość cięcia, poluzuj dźwignię blokady (Rys. 8-1), następnie przesun stopę piły (9) w górę lub w dół, obserwuj wskazaną na podziałce (Rys. 8-2) głębokość cięcia. Aby uzyskać czystsze, bezpieczniejsze cięcie oraz zminimalizować ryzyko odrzutu, wyreguluj prawidłowo głębokość cięcia, tak aby z ciętego materiału nie wystawał więcej niż ząb tarczy.

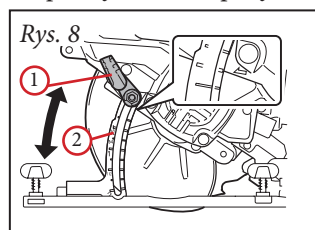

III. Regulacja kąta cięcia - ukosowanie (10).



Aby wykonać cięcie pod kątem, należy odblokować dźwignię blokady (Rys. 9-1), pochylić stopę piły (9) tak, aby wskaźnik (Rys. 9-3) wskazywał na prowadnicy (Rys. 9-2) odpowiedni kąt cięcia.

Maksymalny kąt pochylenia piły AKU-5000P to 50°.

Podczas cięcia ukośnego znacznie zmniejsza się maksymalna głębokość cięcia, która pod kątem 45° dla drewna wynosi 41 mm.


IV. Linia cięcia (11).

Do wykonania prostych linii cięć używaj prowadnicy umieszczonej z przodu piły. Do cięcia prostego (bez ukosowania) ustaw piłę tak aby rowek 0° (Rys. 10-1) pokrywał się z linią cięcia. Do cięcia pod kątem 45° ustaw piłę tak aby rowek 45° (Rys. 10-2) pokrywał się z linią cięcia. Ustawienie prowadnicy można regulować uprzednio poluzowując śrubę (Rys. 10-3).

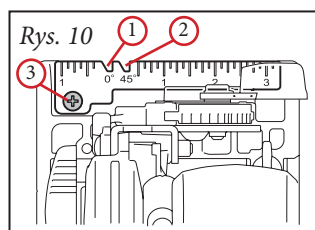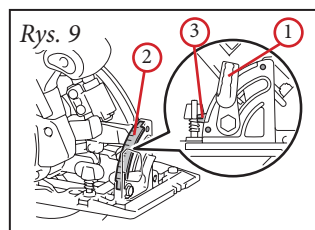



V. Prowadnica.

Aby zwiększyć precyzję prostych linii cięcia, stosuj dołączoną do zestawu prowadnicę (Rys. 11-1). Aby unieruchomić prowadnicę we właściwym położeniu, dokręć ją śrubą mocującą (Rys. 11-2). Piła posiada dwa miejsca do wykorzystania prowadnicy: z przodu i z tyłu stopy (Rys. 11-3).

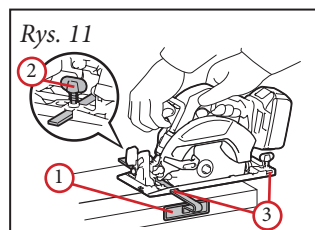


VI. Podłączenie odkurzacza.

Piła tarczowa AKU-5000P posiada możliwość podłączenia odkurzacza warsztatowego odsysającego pył podczas cięcia. Należy przykręcić dołączoną do zestawu dyszę (Rys. 12-1) do otworu wylotowego pyłu (13). Podczas stosowania odkurzacza należy odkręcić dźwignię osłony tarczy (Rys. 12-2). W przeciwnym wypadku dźwignia zablokuje się o dyszę, co zablokuje osłonę i w rezultacie uniemożliwi wykonanie cięcia. Sposób podłączenia odkurzacza ilustruje (Rys. 13). Waż i odkurzacz nie są wyposażeniem piły.

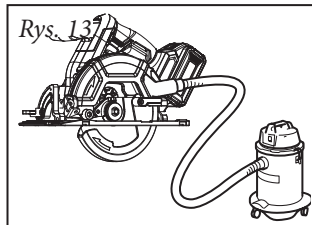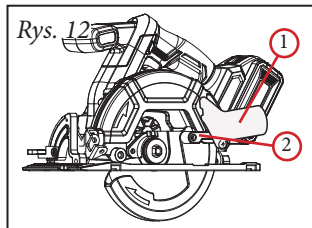

VII. Dioda LED.



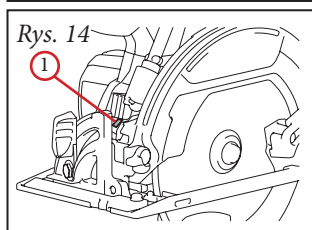



Z przodu urządzenia znajduje się dioda LED (Rys. 14-1), doświetlająca miejsce cięcia. Dioda podświetla się podczas wciśnięcia przycisku spustowego piły (1). Gaśnie po puszczeniu spustu.




VIII. Wskaźnik naładowania baterii.

Wskaźnik znajduje się z tyłu baterii. Poziom naładowania podświetla się po wciśnięciu przycisku (Rys. 15-1).

Stopień naładowania baterii przedstawia tabela.

Podświetlone diody LED	Stopień naładowania
  	75% ~ 100%
 	35% ~ 75%
	5% ~ 35%

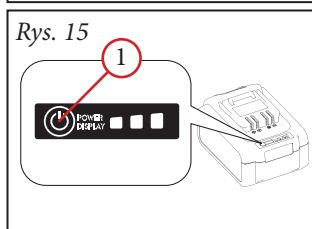

Stan naładowania baterii może się nieznacznie różnić pod wpływem temperatury otoczenia.

IX. Blokada przed przypadkowym uruchomieniem.

Jeżeli bateria zostanie podłączona podczas trzymania wciśniętego przycisku spustowego (uruchomionej piły), to narzędzie nie zacznie pracować. Należy puścić i ponownie wcisnąć przycisk spustowy.



MONTAŻ TARCZY

Aby zamontować lub zdemontować tarczę, należy zablokować wrzeciono piły przyciskiem (Rys. 16-1), następnie kluczem imbusowym (Rys. 16-2), dokręcić (Rys. 16-3) lub odkręcić (Rys. 16-4), śrubę mocującą tarczę.

Kolejność montażu elementów (Rys. 17):

1. Podkładka wewnętrzna.
2. Tarcza do cięcia.
3. Podkładka zewnętrzna
4. Śruba mocująca.

Zaleca się aby przy zmianie tarcz wyczyścić dolną i górną osłonę tarczy z nagromadzonego pyłu.

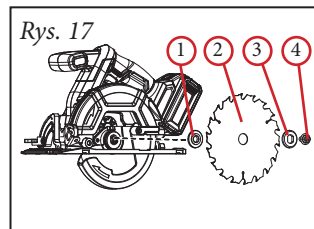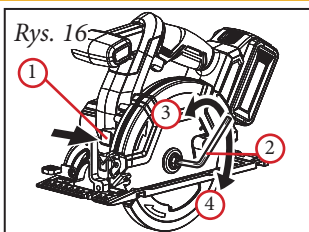

CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE

WSZYSTKIE CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE ORAZ CZYSZCZENIE NARZĘDZI NALEŻY WYKONYWAĆ Z ODŁĄCZONĄ BATERIĄ. ZABRANIA SIĘ ROZMONTOWYWANIA NARZĘDZIA, BATERII I ŁADOWARKI. SĄ TO CZYNNOŚCI POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE. SAMODZIELNE ROZMONTOWYWANIE NARZĘDZI W OKRESIE GWARANCYJNYM POZBAWIA KUPUJĄCEGO GWARANCJI. WSZELKICH NAPRAW DOKONUJ TYLKO W AUTORYZOWANYM SERWISIE ADLER.

I. Czyszczenie

1. Utrzymywanie narzędzia w czystości pozwoli na jego długotrwałą eksploatację.
2. Po zakończonej pracy oczyść urządzenie i otwory wentylacyjne.
3. Utrzymuj w czystości rękojeść i włącznik.
4. Oczyść wszelkie pozostałości pyłów, opiłków, olejów i smarów.
5. Do czyszczenia używaj tylko delikatnych środków myjących i miękkiej ściereczki lub pędzelka.
6. Nie zanurzaj narzędzia w wodzie. Nie pozwól, aby woda dostała się do środka narzędzia.
7. Nie używaj agresywnych środków czyszczących tj. benzyny, terpentyny, rozpuszczalników, środków na bazie chloru i amoniaku. Nigdy nie stosuj łatwopalnych substancji w pobliżu narzędzia.

II. Czynności serwisowe i naprawy

1. Wszelkich napraw dokonuj tylko w autoryzowanym serwisie Adler.
2. Jeżeli wystąpią problemy takie jak:
 - nietypowe dźwięki pracy narzędzia
 - złe spasowanie lub blokada ruchomych części
 - pęknięcia
 oddaj narzędzie, baterię i ładowarkę sprzedawcy lub do autoryzowanego serwisu Adler.
3. Jeżeli narzędzie nie startuje lub pracuje ze zmniejszoną mocą mimo naładowanej do pełna baterii, sprawdź styki baterii i narzędzia, w razie potrzeby oczyść. Jeżeli mimo tego narzędzie nie pracuje prawidłowo oddaj narzędzie, baterię i ładowarkę sprzedawcy lub do autoryzowanego serwisu Adler.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI


Nr 4/03/2021-AKU-5000P

1. Upoważniony przedstawiciel producenta: MAR Andrzejewski Sp.j. 91-604 Łódź, Łodzianka 26
2. Nazwa wyrobu: Akumulatorowa piła tarczowa (nazwa handlowa AKU-5000P)
3. Klasyfikacja wyrobu: 28.24.11.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: do cięcia.
5. Numer jednostki certyfikującej: 1370
6. Dokumenty odniesienia:
 - 2006/42/EU** Certyfikat nr 2066AS02IGL34076
wydany przez: BV LCIE China Building 4, No. 518, Xin Zhuan Road,
CaoHejing Songjiang High-Tech Park, Shanghai P.R.C 201612
Normy zharmonizowane: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-5:2014
 - 2014/30/EC** Certyfikat nr 2066AB06IGL35408
wydany przez: BV LCIE China Building 4, No. 518, Xin Zhuan Road,
CaoHejing Songjiang High-Tech Park, Shanghai P.R.C 201612
Normy zharmonizowane: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015
7. Nazwisko i adres osoby posiadającej dokumentację techniczną: Grzegorz Kunicki MAR Andrzejewski Sp.j. Łodzianka 26, 91-604 Łódź
8. Kod 3409.8 AKU-5000P S/N.....

(nr seryjny)

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 8 są zgodne z dokumentami odniesienia w pkt. 6

Polska, Łódź dn. 01/03/2021


 Współwłaściciel
 MAR Andrzejewski Sp.j.
 Grzegorz Kunicki

WARNING

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS REGARDING THE USE AND CARE OF THE TOOL.

FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY CAUSE DAMAGE OF THE DEVICE, HUMAN BODY OR PROPERTY. IT MAY RENDER THE WARRANTY VOID.

SAFETY RULES

1. Keep the workplace clean and well lit.
2. Do not use power tools in explosive atmospheres, e.g. in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite dust or fumes.
3. Keep children and bystanders away when using the device.
4. Always use an original power tool battery, do not modify electrical plugs and connections.
5. Avoid body contact with earthed or grounded objects such as radiators, ovens, refrigerators and other electric tools.
6. Do not expose power tools to rain or wet conditions.
7. Use only a working charger. For safety, charge the battery indoors only.
8. Do not use tools while you are exhausted, ill or under medications.
9. Use personal protective equipment, in particular: safety glasses, hearing protection and protective gloves. When working with the grinder, use additional respiratory masks. Do not wear loose clothing and jewelry. Don't work with loose long hair. Loose clothing or loose hair can entangle with moving parts of the tool.
10. Avoid accidental start of the tool.
11. Make sure the switch is in „off” position before connecting the battery or changing accessories in the tool.
12. Hold tools firmly, preferably with both hands.




Do not dispose of electrical devices and batteries with household waste! Electrical and electronic equipment as well as waste batteries must be collected separately and recycled by the appropriate facilities in accordance with European directives and national regulations.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS FOR SAWS

1. Keep your hands away from the cutting area and the cutting disc. The correct safe grip of the saw is with one hand on the main handle and the other on the additional front grip or motor housing.
2. Do not reach underneath the workpiece, the disc shield will not protect you from disc below the workpiece.
3. Adjust the cutting depth correctly, no more than the saw blade tooth should protrude from the workpiece.
4. Never hold cut material in your hands or rest it against your leg. The workpiece must be secured on a stable platform.




Figure 1 illustrates the correct workpiece protection and saw grip.

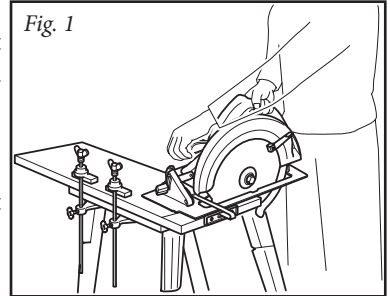

5. To improve the precision of the cut and to prevent the blade from jamming, use a guide bar.
6. Use cutting discs with the correct size and mounting hole. Do not use grinding discs.
7. Do not use a damaged nut or disc mounting bolt.
8. Before cutting, check that the lower disc shield is working properly.
9. Do not pull back the lower disc shield by hand, it should work automatically, except for: cutting holes in the workpiece and compound cuts.
10. Check that the lower disc shield completely covers the disc before setting the tool down. Unprotected, rotating saw disc will throw the saw back.
11. Check and remove all nails before cutting wooden pieces. A nail can hazardously damage wood-cutting discs or block running saw.
12. Rest the wider part of the saw's foot on a well supported material (*Fig. 2*), not on the part that will fall off after cutting (*Fig. 3*).

If the workpiece is small, fix it with carpentry clamps (*Fig. 1*). Don't try to hold small parts in your hands.

13. Do not use force to speed up the cut, let the saw cut the material at its own pace. It is especially important when cutting e.g. marble, ceramics, wet, pressure treated or knotty wood.
14. Do not make cuts with the saw placed upside down in a vice (*Fig. 4*). It is very dangerous and can cause serious accidents.

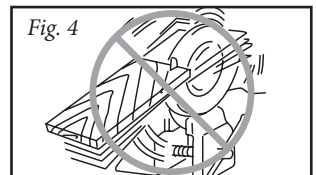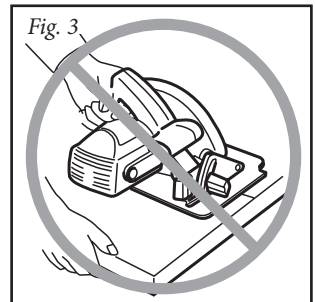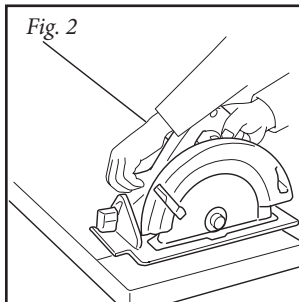



15. Some materials can contain toxic chemicals. Use adequate protection to avoid inhalation of dust and contact with eyes and skin. Carefully check the safety data from the material supplier.

PLEASE NOTE: THERE IS A RISK OF ADANGEROUS KICKBACK OF A SAW. TO AVOID IT, PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS:

Kickback is a sudden uncontrolled reaction that may be caused by snagging or blocking of the cutting disc. It can cause the saw disc to jump out of the workpiece in your direction. The disc may break when blocked. Kickback effects can be prevented by careful operation:


1. Keep a firm grip on the tool, position yourself on one side of the disc, but never in line behind the running disc. Get ready for a possible kickback. Always hold the saw with both hands.
2. If you notice the disc is getting stuck, release the trigger and keep the saw steady until the disc comes to a complete stop. Trying to pull a running saw out of the workpiece may result in a kickback.
3. Before resuming an interrupted cut, make sure that the disc teeth do not come into contact with the workpiece, it may cause kickback after restarting the saw.

4. Support large panels in several places on both sides of the cut line (Fig. 5). Incorrect support (Fig. 6) may cause the material fall down, jamm the disc and the saw kickback.

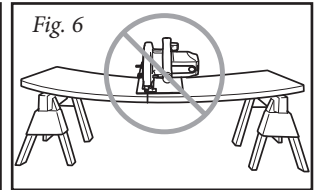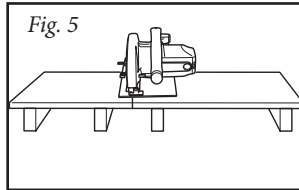

5. Do not use a dull or damaged discs. A blunt disc makes a cut too narrow, causing increased friction, disc blocking and a possible kickback.
6. Make sure the cutting depth and bevel locking levers are securely tightened. If the settings are changed while cutting, it will be very dangerous and will cause the blade to jam or damage.

CONSTRUCTION

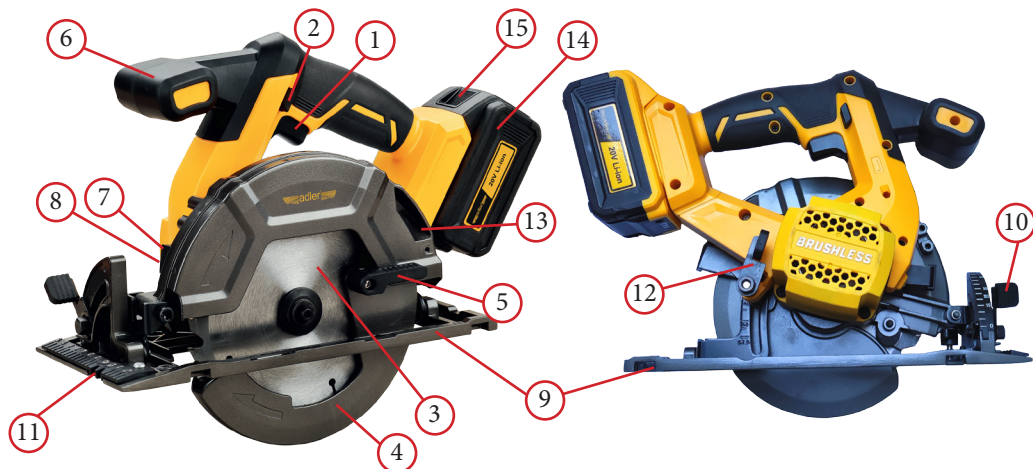

Legend:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Trigger Button | 9. Saw Foot |
| 2. Trigger Protection | 10. Bevel Guide Lever |
| 3. Cutting Disc | 11. Cut Line Guide |
| 4. Disc Shield | 12. Cutting Depth Guide Lever |
| 5. Disc Shield Lever | 13. Sawdust Outlet Hole |
| 6. Front Grip | 14. Battery 20V-4Ah |
| 7. Spindle Lock Button | 15. Battery Lock Button |
| 8. LED | |

SPECIFICATION


Battery	20V Li-ion 4Ah	
Disc diameter	165 mm	
Disc mounting hole diameter	20 mm	
No-load speed	5000 rpm	
Max. bevel capacity	50°	
Max. material thickness	Wood	57 mm
	Marble	25 mm
Max. material thickness at 90° angle	57 mm (wood)	
Max. material thickness at 45° angle	41 mm (wood)	
Battery charging time	2h	
Net weight	2,7 kg	
Gross weight	4,5 kg	

SAW FUNCTIONS

I. Trigger Button (1).

A trigger lock (Fig. 7-2) prevents accidental pressing of the trigger button (Fig. 7-1). To start the saw, first move the lock to the left or right and then press the trigger. To stop the saw, release the trigger button.


The saw also has a soft-start function; shortly after starting, the device works at reduced speed, and the initial jerk is eliminated.

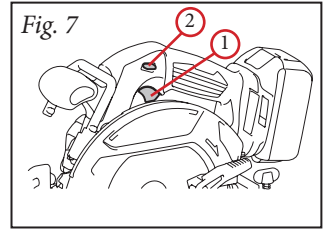

II. Cutting Depth Regulation (12).

To change the cutting depth, loosen the locking lever (Fig. 8-1), then move the saw foot (9) up or down, and observe the cutting depth indicated on the scale (Fig. 8-2).

For a cleaner, safer cut and to minimize the risk of a kick-back, correctly adjust the depth of a cut so that no more than the saw blade protrudes from the workpiece.

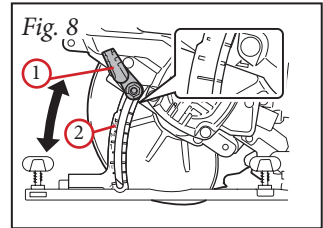


III. Cutting Angle Regulation - Bevel (10).

To make an angled cut, unlock the locking lever (Fig. 9-1), tilt the saw foot (9) so that the indicator (Fig. 9-3) points to the appropriate cutting angle on the guide (Fig. 9-2).


The maximum bevel angle of the AKU-5000P saw is 50°.

During angled cuts, the maximum cutting depth is significantly reduced, which is 41 mm at 45° for wood.

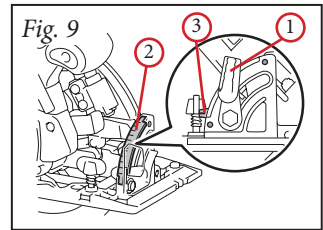


IV. Line of Cut (11).

Use the saw front guide to make straight cutting lines. For straight cuts (without bevelling), position the saw so that the 0° gap (Fig. 10-1) is aligned with the cutting line. For 45° cuts, position the saw so that the 45° gap (Fig. 10-2) is aligned with the cutting line. The guide can be adjusted after loosening the screw (Fig. 10-3).

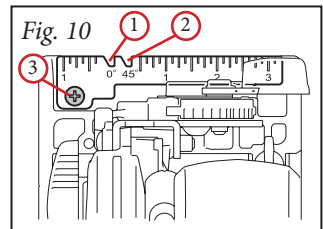


V. Guide Rule Bar.

To increase the precision of straight cutting lines, use the supplied guide rule bar (Fig. 11-1). To fix the bar in the correct position, tighten it with the clamping screw (Fig. 11-2). The saw has two locations for using the guide bar: front and rear of the foot (Fig. 11-3).

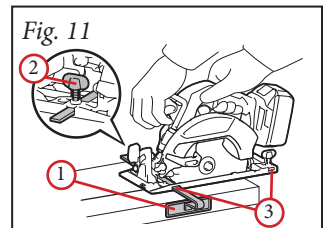


VI. Connecting a Vacuum Cleaner.

The AKU-5000P circular saw can be connected to a workshop vacuum cleaner that sucks up the sawdust during cutting. Screw the supplied nozzle (Fig. 12-1) into the dust outlet (13). When using a vacuum cleaner, unscrew the lever of the disc shield (Fig. 12-2), otherwise the lever will jam the shield against the nozzle and hinder cutting.

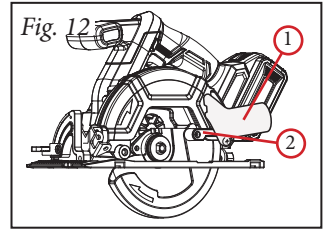


The vacuum cleaner connection is illustrated at (Fig. 13). A hose and a vacuum cleaner are not supplied with a saw.

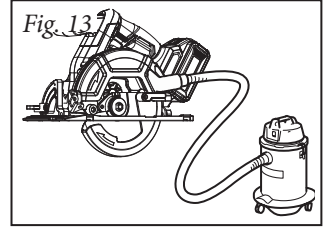

VII. LED Light.



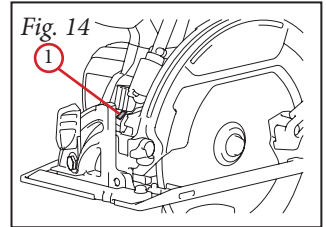



There is a LED on the front of the device (Fig. 14-1) to lighten the cutting site. The LED lights up while the saw trigger button is pressed (1). It goes off when the trigger is released.




VIII. Battery Charge Indicator.

An indicator is located on the back of the battery. A charge level is highlighted after pressing a button (Fig. 15-1).

The battery charge level is presented in the table.

LEDs light up	Charge level
  	75% ~ 100%
 	35% ~ 75%
	5% ~ 35%

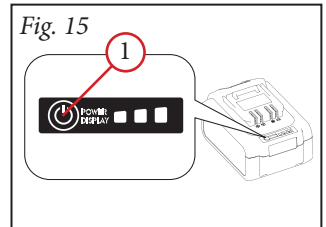

Battery charge status may slightly vary due to ambient temperature.

IX. Accidental Start Lock.

If the battery is connected while holding the trigger button, the tool will not start. To start release the trigger and press it again.



DISC INSTALATION

To install or remove a saw disc, lock a saw spindle with a button (Fig. 16-1), then with a hex key (Fig. 16-2). Next, tighten (Fig. 16-3) or unscrew (Fig. 16-4) the disc clamping screw.

Order of the elements assembly (Fig. 17):

1. Inner washer.
2. Cutting disc.
3. Outer washer
4. Clamping screw.

It is recommended to clean saw dust from lower and upper disc shields on every disc change.

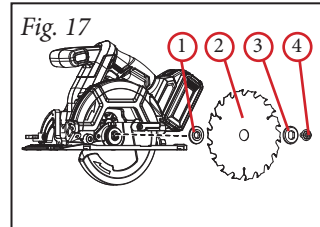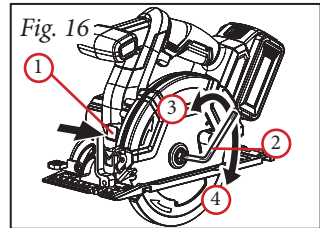

MAINTENANCE

PERFORM CLEANING AND MAINTENANCE OF THE TOOLS WITH DISCONNECTED BATTERY. NEVER DISASSEMBLE THE TOOL, BATTERY OR THE CHARGER, IT IS POTENTIALLY HAZARDOUS. UNAUTHORIZED REPAIR OR DISASSEMBLING A TOOL ON WARRANTY WILL RENDER THE WARRANTY VOID. ANY REPAIRS OR MAINTENANCE MUST BE PERFORMED BY AUTHORIZED ADLER SERVICE CENTER.

I. Cleaning

1. Keeping the tool clean will result in its long time operation.
2. After finishing work, clean the upper and lower disc shields.
3. Keep the handle and the switch clean.
4. Clean off any dust, swarf, oil and grease residues.
5. Use only mild cleaning agents and a soft cloth or brush for cleaning.
6. Do not submerge the tool in water. Do not let water get inside the tool.
7. Do not use aggressive cleaning agents such as gasoline, turpentine, solvents, chlorine and ammonia based agents. Never use flammable substances near the tool.

II. Service and repair

1. Make any repairs only at an authorized Adler Service Center.
2. If there are problems like:
 - unusual sounds of the tool operation,
 - poor fit or blockage of moving parts,
 - cracks,
 return the tool, battery and charger to your dealer or an authorized Adler Service Center.
3. If the tool does not start or runs at reduced power, despite a fully charged battery, check the battery and tool electric contacts, clean if necessary. If, the tool still does not work properly, return the tool, battery and charger to your dealer or to an authorized Adler Service Center.

DECLARACION OF CONFORMITY

No. 4/03/2021-AKU-5000P

1. Authorized representative of the manufacturer: MAR Andrzejewski Sp.j. 91-604 Lodz, Lodzianka 26
2. Product name: Cordless Circular Saw (trade name AKU-5000P)
3. Product classification: 28.24.11.0
4. Purpose and scope of product application: for cutting
5. Number of the certification body: 1370
6. Reference documents: **2006/42/EU** Certificate no. 2066AS02IGL34076
 issued by: BV LCIE China Building 4, No. 518, Xin Zhuan Road,
 CaoHejing Songjiang High-Tech Park, Shanghai P.R.C 201612
 Harmonized norms: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-5:2014

2014/30/EU Certificate no. 2066AB06IGL35408
 issued by: BV LCIE China Building 4, No. 518, Xin Zhuan Road,
 CaoHejing Songjiang High-Tech Park, Shanghai P.R.C 201612
 Harmonized norms: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015
7. Name and address of the person with the technical documentation: Grzegorz Kunicki
 MAR Andrzejewski Sp.j. Lodzianka 26, 91-604 Lodz, Poland
8. Code 3409.8 AKU-5000P S/N
 (serial no.)

I declare with full responsibility that the products from the batch specified in point 8 are consistent with the reference documents in point 6

Poland, Lodz on 01/03/2021



Partner
 MAR Andrzejewski Sp.j.
 Grzegorz Kunicki



KARTA GWARANCYJNA

Ważna na terytorium Polski z dowodem zakupu



MAR Sp.j.

91-604 Łódź, ul. Łódzianka 26

tel.:(42) 659 70 04, 659 90 57

696 487 707

fax:(42) 659 90 58

www.adlernarzedzia.pl

e-mail biuro@mar.sklep.pl

serwis@mar.arg.pl

Nazwa sprzętu	
Typ / model	
Nr fabryczny	
Data sprzedaży	

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszej gwarancji.

Pieczętka i podpis sprzedawcy

Data i podpis kupującego

REJESTR NAPRAW

Lp.	Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis serwisanta

Druk ważny od 01.01.2020

Firma MAR Sp.j. 91-604 Łódź, ul. Łodziańska 26

udziela gwarancji na zakupiony przez Państwa sprzęt na następujących warunkach:

1. Gwarancja jest ważna i obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione i użytkowane na terenie Polski.
2. Karta Gwarancyjna ważna jest wyłącznie wtedy, gdy posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki, bez zmian i skreśleń. Numer seryjny na produkcie musi być czytelny i zgodny z numerem wpisanym w kartę gwarancyjną.
3. Firma MAR Sp.j. zapewnia sprawne działanie urządzenia, na które wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem instalacji oraz korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu urządzenia.
5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, a naprawy wykonywane są wyłącznie przez Autoryzowany Punkt Serwisowy.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych oraz awarii powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych takich jak pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działania środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja, przeciążenie urządzenia, siły wyższe, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta.
7. Gwarancja nie obejmuje dodatkowych usług w postaci: instalacji, czyszczenia zewnętrznego jak i wewnętrznego, okresowych przeglądów przewidzianych w instrukcji obsługi oraz sprawdzenia produktu. Kosztem takich usług będzie obciążony Klient.
8. Gwarancji nie podlegają części eksploatacyjne takie jak dysze, zaciski, uchwyty, wtyczki, elementy przewodów spawalniczych oraz ich wymiana.
9. Reklamowany towar powinien być dostarczony na koszt Gwaranta pocztą (do 2 kg) lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD w oryginalnym opakowaniu lub innym - zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.
10. Klient może zostać również obciążony kosztami sprawdzenia w punkcie serwisowym produktu reklamowanego, nie posiadającego wad własnych.
11. Naprawa zostanie dokonana w możliwie najkrótszym czasie, nie przekraczającym 14 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy.
 - a W przypadku stwierdzenia przez Autoryzowany Serwis braku możliwości naprawy, produkt zostanie wymieniony na nowy model wolny od wad, lub o zbliżonych, nie gorszych parametrach technicznych. Jeśli wymiana taka nie będzie możliwa, klient otrzyma zwrot zapłaty w miejscu zakupu, po uzgodnieniu tego ze sprzedawcą.
 - b Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.
 - c Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
 - d W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
12. Klient traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza Autoryzowanym Punktem Serwisowym oraz w przypadku używania urządzenia niezgodnie z zastosowaniem i nie przestrzeganiem instrukcji obsługi.
13. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z produktu będącego w naprawie.
14. W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.
15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
16. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.



www.adlernarzedzia.pl